




Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т
С О Ю З А С С Р

ФЕРРОХРОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

ГОСТ 4757—91
(ИСО 5448—81)

Издание официальное

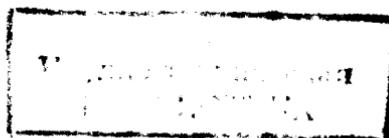

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
М о с к в а

В. МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа В12

к ГОСТ 4757—91 Феррохром. Технические требования и условия поставки
(Издание 1992 г.)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 4.2.1. Таблица 13. Графа «Массовая доля, %, углерода»	0,5	6,5

(ИУС № 4 2000 г.)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**ФЕРРОХРОМ**

Технические требования и условия поставки

Ferrochromium.
Specification and conditions of delivery**ГОСТ
4757-91
(ИСО 5448-81)**ОКП 08 4200Дата введения 01.01.93**1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт устанавливает технические требования и условия поставки феррохрома, поставляемого для металлургической и литейной промышленности.

Дополнительные требования, отражающие потребности экономики страны, выделены курсивом.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Феррохром — легирующий сплав железа и хрома с минимальным содержанием хрома 45,0 % по массе и максимальным — 95,0 % по массе, полученный восстановлением соответствующих сырых материалов или их концентратов.

3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

Заказ на феррохром должен содержать:

- а) количество;
- б) формирование партии;
- в) химический состав в соответствии с табл. 2—13;
- г) диапазоны размеров частиц в соответствии с табл. 14 и (или) табл. 15;
- д) необходимые требования к отчету об анализе и к упаковке.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1991
© ИПК Издательство стандартов, 1997

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Ф о р м и р о в а н и е п а р т и и

Феррохром поставляется партиями, составленными одним из трех методов.

4.1.1. Поплавочный метод

Партия, составленная поплавочным методом, состоит из массы феррохрома одной плавки (или одной части непрерывной плавки).

4.1.2. Помарочный метод

Партия, составленная помарочным методом, состоит из нескольких плавок (или частей непрерывных плавок) одной марки феррохрома.

Массовая доля хрома в плавках (или частях непрерывных плавок), составляющих партию, не должна отличаться друг от друга более чем на 4 %.

4.1.3*. Смешанный метод

Партия, составленная смешанным методом, состоит из нескольких плавок (или частей непрерывных плавок) одной марки феррохрома, который измельчен до частиц менее X^{**} мм и тщательно перемешан.

Содержание основного элемента в плавках (или частях непрерывных плавок), составляющих партию, не должно отличаться друг от друга более чем на 10 %.

4.2. Х и м и чес кий с о с т а в

4.2.1. Марки и химический состав феррохрома должны соответствовать приведенным в табл. 2—9 или табл. 10—13.

4.2.2*. Стандартные диапазоны содержания хрома, установленные в табл. 1, и их обозначения распространяются на все диапазоны содержания хрома от 45,0 % до 95,0 %, как установлено в разд. 2.

Эти значения действительны для феррохрома качества, установленного в табл. 2—9, и должны входить в соответствующие обозначения марок.

Т а б л и ц а 1*

Диапазоны содержания хрома, %	Обозначение
45,0—55,0	FeCr50...
55,0—65,0	FeCr60...
65,0—75,0	FeCr70...
75,0—85,0	FeCr80...
85,0—95,0	FeCr90...

* Рекомендуемые требования.

** Величина будет установлена после дополнительных исследований.

Обозначения конкретных марок дополняются величиной содержания углерода и других элементов, если необходимо, в соответствии с табл. 2—9.

Таблица 2

Высокотвердистый феррохром, повышенное содержание фосфора

Обозначение ¹	Химический состав, %					
	Cr ²	C	Si	P	S	
(FeCr...C50)	В диапазоне от 45,0 до 75,0 включ.	Св. 4,0 до 6,0 включ.	1,5	1,5	0,10	0,05
(FeCr...C50LS)	По табл. 1	—	3,0	0,05	0,10	0,05
(FeCr...C50Si2)	выбирается один из установленных стандартных диапазонов содержания хрома	3,0	5,0	0,10	0,05	0,05
(FeCr...C50Si2LS)		5,0	10,0	0,05	0,10	0,05
(FeCr...C50Si4)		—	1,5	0,05	0,10	0,05
(FeCr...C50Si4LS)		1,5	3,0	0,10	0,05	0,05
(FeCr...C50Si7)		3,0	5,0	0,10	0,05	0,05
(FeCr...C70)	Св. 6,0 до 8,0 включ.	—	1,5	0,05	0,10	0,05
(FeCr...C70LS)		1,5	3,0	0,10	0,05	0,05
(FeCr...C70Si2)		3,0	5,0	0,10	0,05	0,05
(FeCr...C70Si2LS)		5,0	8,0	0,10	0,05	0,05
(FeCr...C70Si4)		—	1,5	0,05	0,10	0,05
(FeCr...C70Si4LS)		1,5	3,0	0,10	0,05	0,05
(FeCr...C70Si6)		3,0	5,0	0,10	0,05	0,05
(FeCr...C90)	Св. 8,0 до 10,0 включ.	—	1,5	0,05	0,10	0,05
(FeCr...C90LS)		1,5	3,0	0,10	0,05	0,05
(FeCr...C90Si2)		3,0	5,0	0,10	0,05	0,05
(FeCr...C90Si2LS)		—	1,5	0,05	0,10	0,05
(FeCr...C90Si4)		1,5	3,0	0,10	0,05	0,05
(FeCr...C90Si4LS)		3,0	5,0	0,10	0,05	0,05

¹ В обозначение марки включается показатель конкретного стандартного диапазона содержания хрома, взятый из табл. 1.

Пример: Феррохром марки FeCr... C70Si2

а) при диапазоне 45,0—55,0 %: FeCr50C70Si2;

б) при диапазоне 65,0—75,0 %: FeCr70C70Si2.

² При отклонении внутри партии содержания хрома от среднего значения — см. п. 4.1.

Таблица 3

Высокоуглеродистый феррохром, низкое содержание фосфора

Обозначение ¹	Химический состав, %					
	C _r ²	C	Si	P	S	
		безе	до и включ.		не более	
FeCr...C50LP	В диапазоне от 45,0 до 75,0 включ. По табл. 1	Св. 4,0 до 6,0 включ.	— 1,5 3,0	1,5 0,03	0,10 0,05 0,10 0,05	0,10
FeCr...C50LSLP	выбирается один из установленных стандартных диапазонов содержания хрома	3,0	5,0	0,03	0,10 0,05 0,05	0,05
FeCr...C50Si2LP		5,0	10,0	0,03	0,10 0,05 0,05	0,05
FeCr...C50Si2LSLP		—	1,5	0,03	0,10 0,05 0,10 0,05	0,10
FeCr...C50Si4LP	Св. 6,0 до 8,0 включ.	1,5	3,0	0,03	0,10 0,05 0,10 0,05	0,10
FeCr...C50Si4LSLP		3,0	5,0	0,03	0,10 0,05 0,10 0,05	0,10
FeCr...C50Si7LP		5,0	8,0	0,03	0,10 0,05 0,10 0,05	0,05
FeCr...C70LP	Св. 8,0 до 10,0 включ.	— 1,5	1,5 3,0	0,03	0,10 0,05 0,10 0,05	0,10
FeCr...C70LSLP		3,0	5,0	0,03	0,10 0,05 0,10 0,05	0,10
FeCr...C70Si2LP		—	1,5	0,03	0,10 0,05 0,10 0,05	0,10
FeCr...C70Si2LSLP		1,5	3,0	0,03	0,10 0,05 0,10 0,05	0,10
FeCr...C70Si4LP		3,0	5,0	0,03	0,10 0,05 0,10 0,05	0,10
FeCr...C70Si4LSLP		—	1,5	0,03	0,10 0,05 0,10 0,05	0,10
FeCr...C70Si6LP		5,0	8,0	0,03	0,10 0,05 0,10 0,05	0,05
FeCr...C90LP	Св. 8,0 до 10,0 включ.	— 1,5	1,5 3,0	0,03	0,10 0,05 0,10 0,05	0,10
FeCr...C90LSLP		3,0	5,0	0,03	0,10 0,05 0,10 0,05	0,10
FeCr...C90Si2LP		—	1,5	0,03	0,10 0,05 0,10 0,05	0,10
FeCr...C90Si2LSLP		1,5	3,0	0,03	0,10 0,05 0,10 0,05	0,10
FeCr...C90Si4LP		3,0	5,0	0,03	0,10 0,05 0,10 0,05	0,10
FeCr...C90Si4LSLP		—	1,5	0,03	0,10 0,05 0,10 0,05	0,05

¹ В обозначение марки включается показатель конкретного стандартного диапазона содержания хрома, взятый из табл. 1.

Пример: Феррохром марки FeCr... C70Si2LP
 а) при диапазоне 45,0—55,0 %: FeCr50C70Si2LP;
 б) при диапазоне 65,0—75,0 %: FeCr70C70Si2LP.

² При отклонении внутри партии содержания хрома от среднего значения — см. п. 4.1.

4.2.3*. Установленные в табл. 2—9 пределы соответствуют диапазонам размеров частиц классов 1—7 в соответствии с табл. 14.

4.2.4*. В табл. 2—9 указаны только основные элементы и обычные примеси. По требованию покупателя и при согласии поставщика устанавливаются более узкие диапазоны содержания основных элементов и (или) пределы содержания неустановленных элементов.

4.2.5*. Химический состав, указанный в табл. 2—9, приведен с точностью методов опробования и анализа феррохрома.

Таблица 4

Среднеуглеродистый феррохром, повышенное содержание фосфора

Обозначение ¹	Cr ²	Химический состав, %				
		C		Si	P	S
		более	до и включ.	не более		
FeCr...C10	В диапазоне от 45,0 до 75,0 включ.	0,5	1,0			
FeCr...C20	По табл. 1 выбирается один из установленных стандартных диапазонов содержания хрома	1,0	2,0	1,5	0,05	0,05
FeCr...C40		2,0	4,0			

¹ В обозначение марки включается показатель конкретного стандартного диапазона содержания хрома, взятый из табл. 1.

Пример: Феррохром марки FeCr ... C20

а) при диапазоне 45,0—55,0 %: FeCr50C20;

б) при диапазоне 65,0—75,0 %: FeCr70C20.

² При отклонении внутри партии содержания хрома от среднего значения — см. п. 4.1

* Рекомендуемые требования.

Таблица 5

Среднеуглеродистый феррохром, низкое содержание фосфора

Обозначение ¹	Cr ²	Химический состав, %				
		C		Si	P	S
		более	до и включ.	не более		
FeCr...C10LP	В диапазоне от 45,0 до 75,0 включ.	0,5	1,0			
FeCr...C20LP	По табл. 1 выбирается один из установленных стандартных диапазонов содержания хрома	1,0	2,0	1,5	0,03	0,03
FeCr...C40LP		2,0	4,0			

¹ В обозначение марки включается показатель конкретного стандартного диапазона содержания хрома, взятый из табл. 1.

Пример: Феррохром марки FeCr ... C20LP

- а) при диапазоне 45,0—55,0 %: FeCr50C20LP;
б) при диапазоне 65,0—75,0 %: FeCr70C20LP.

² При отклонении внутри партии содержания хрома от среднего значения — см. п. 4.1

Таблица 6

Низкоуглеродистый феррохром, повышенное содержание фосфора

Обозначение ¹	Cr ²	Химический состав, %				
		C		Si	P	S
		более	до и включ.	не более		
FeCr...C01	В диапазоне от 45,0 до 75,0 включ.	—	0,015			
FeCr...C03		0,015	0,030			
FeCr...C05	По табл. 1 выбирается один из установленных стандартных диапазонов содержания хрома	0,030	0,050	1,5	0,05	0,03
FeCr...C1		0,050	0,10			
FeCr...C2		0,10	0,25			
FeCr...C5		0,25	0,50			

¹ В обозначение марки включается показатель конкретного стандартного диапазона содержания хрома, взятый из табл. 1.

Пример: Феррохром FeCr ... Cl

- а) при диапазоне 45,0—55,0 %: FeCr50Cl;
б) при диапазоне 65,0—75,0 %: FeCr70Cl.

² При отклонении внутри партии содержания хрома от среднего значения — см. п. 4.1

Таблица 7

Низкоуглеродистый феррохром, низкое содержание фосфора

Обозначение ¹	Химический состав, %						
	Cr ²	C		Si	P	S	N
		более	до и включ.	не более			
FeCr...C01LP	В диапазоне от 45,0 до 75,0 включ.	—	0,015				
FeCr...C03LP		0,015	0,030				
FeCr...C05LP	По табл. 1 выбирается один из установленных стандартных диапазонов содержания хрома	0,030	0,050	1,5	0,03	0,03	0,15
FeCr...C1LP		0,050	0,10				
FeCr...C2LP		0,10	0,25				
FeCr...CSLP		0,25	0,50				

¹ В обозначение марки включается показатель конкретного стандартного диапазона содержания хрома, взятый из табл. 1.

Пример: Феррохром FeCr ... C1LP

- а) при диапазоне 45,0—55,0 %: FeCr50C1LP;
- б) при диапазоне 65,0—75,0 %: FeCr70C1LP.

² При отклонении внутри партии содержания хрома от среднего значения — см. п. 4.1.

Таблица 8

Низкоуглеродистый феррохром, высокое содержание хрома

Обозначение ¹	C ²	Химический состав, %					
		C	Si	P	S	Ni	C ₆
	богат не более	до и включ.	не более				
FeCr...C01	В диапазоне от 75,0 до 95,0 включ. По табл. 1 выбирается один из установленных стандартных диапазонов содержания хрома	— 0,015 0,030 0,050	0,015 0,030 0,050	1,5	0,02	0,03 0,15	0,02 0,20
FeCr...C03							
FeCr...C05							

¹ В обозначение марки включается показатель конкретного стандартного диапазона содержания хрома, взятый из табл. 1.

Пример: Феррохром FeCr ... C03

При диапазоне 75,0—85,0 %: FeCr80C03.

² При отклонении внутри партии содержания хрома от среднего значения — см. п. 4.1.

Таблица 9

Низкоуглеродистый феррохром, содержащий азот

Обозначение ¹	Cr ²	Химический состав, %					
		C не более	Si	P	S	N	
				не более	более	до и включ.	
Плавленый FeCr...C1N3	В диапазоне от 45,0 до 75,0 включ. По табл. 1 выбирается один из установленных стандартных диапазонов содержания хрома	0,10	Не более 1,5 Не более 1,5 Более 1,5	0,03	0,025	2,0 4,0	4,0
Спеченный FeCr...C1N7							
Спеченный FeCr...C1N7Si							10,0

¹ В обозначение марки включается показатель конкретного стандартного диапазона содержания хрома, взятый из табл. 1.

Пример: Феррохром FeCr ... C1N3

а) при диапазоне 45,0—55,0 %: FeCr50C1N3;

б) при диапазоне 65,0—75,0 %: FeCr70C1N3.

² При отклонении внутри партии содержания хрома от среднего значения — см. п. 4.1.

Таблица 10

Феррохром низкоуглеродистый

Марка	Массовая доля, %					
	хрома, не менее	углерода	кремния	фосфора	серы	алюминия
не более						
ФХ001А ФХ001Б	68	0,01	0,8	0,02 0,03		
ФХ002А ФХ002Б		0,02		0,02 0,03		
ФХ003А ФХ003Б		0,03		0,02 0,03		
ФХ004А ФХ004Б		0,04	1,5	0,02 0,03	0,02	0,2
ФХ005А ФХ005Б	65	0,05		0,03 0,05		
ФХ006А ФХ006Б		0,06		0,03 0,05		

Продолжение табл. 10

Марка	Массовая доля, %					
	хрома, не менее	углерода	кремния	фосфора	серы	алюминия
	не более					
ФХ010А	65	0,10	1,5	0,03 0,05	0,02	0,2
ФХ010Б		0,15		0,03 0,05		
ФХ015А		0,25	2,0	0,03 0,05		—
ФХ015Б		0,50		0,03 0,05		
ФХ025А						
ФХ025Б						
ФХ050А						
ФХ050Б						

П р и м е ч а н и я:

1. В обозначении марок феррохрома буквы означают: Ф — железо, Х — хром, Н — азот. Буквы А и Б указывают на различие в массовой доле фосфора. Цифры означают максимальное содержание углерода в марках низко-, средне- и высокоуглеродистого феррохрома и минимальное содержание азота в марках азотированного феррохрома.

2. По требованию покупателя низкоуглеродистый феррохром изготавлиют:

с массовой долей кремния не более 0,2; 0,3; 0,6 % в марках ФХ001А, ФХ001Б; не более 0,2; 0,3; 0,6; 0,8; 1,0 % в марках ФХ002А, ФХ002Б, ФХ003А, ФХ003Б, ФХ004А, ФХ004Б, ФХ005А, ФХ006А, ФХ010А, ФХ015А; не более 1,5 % в марке ФХ025А;

при этом допускается феррохром марок ФХ001А, ФХ001Б, ФХ002А, ФХ002Б, ФХ003А, ФХ003Б, ФХ004А, ФХ004Б изготавливать с массовой долей хрома не менее 65 %;

с массовой долей фосфора не более 0,02 % в марках ФХ005А, ФХ006А, ФХ010А;

с массовой долей азота не более 0,04; 0,03; 0,02; 0,01 % и алюминия не более 0,1 % в марках ФХ001А, ФХ001Б, ФХ002А, ФХ002Б, ФХ003А, ФХ003Б, ФХ004А, ФХ004Б, ФХ005А, ФХ010А;

с массовой долей хрома не менее 60 % и кремния 6,0—12,0 % в марках ФХ005А, ФХ005Б, ФХ006А, ФХ006Б, ФХ010А, ФХ010Б, ФХ015А, ФХ015Б, ФХ025А, ФХ025Б;

с массовой долей хрома не менее 90 %, фосфора не более 0,01 % в марках ФХ003А и ФХ004А.

Таблица 11

Феррохром низкоуглеродистый азотированный

Марка	Массовая доля, %						азота, не менее
	хрома, не менее	углерода	кремния	фосфора	серы	алюминия	
		не более					
ФХН100А	65	0,06	1,0	0,02 0,03	0,02	0,2	1,0
ФХН100Б				0,03 0,04			2,0
ФХН200А				0,03 0,04			4,0
ФХН200Б	60	0,03		0,03 0,04	0,04		6,0
ФХН400А				0,03 0,04			
ФХН400Б							

При м е ч а н и е. По требованию покупателя низкоуглеродистый азотированный феррохром изготавливают:

с массовой долей углерода не более 0,02 % во всех марках; не более 0,03 % в марках ФХН100А, ФХН100Б, ФХН200А, ФХН200Б, ФХН400А, ФХН400Б;

с массовой долей алюминия не более 0,1 % во всех марках.

Таблица 12

Феррохром среднеуглеродистый

Марка	Массовая доля, %					
	хрома, не менее	углерода	кремния	фосфора	серы	
		не более				
ФХ100А	65	1,0	2,0	2,0	0,03	0,02
ФХ100Б					0,05	0,04
ФХ200А					0,03	0,02
ФХ200Б	4,0	2,0			0,05	0,04
ФХ400А					0,03	0,04
ФХ400Б					0,05	0,04

Таблица 13

Феррохром высокоуглеродистый

Марка	Массовая доля, %				
	хрома, не менее	углерода	кремния	фосфора	серы
		не более			
ФХ650А				0,03	0,06
ФХ650Б		6,5		0,05	0,08
ФХ800А				0,03	0,06
ФХ800Б	65	8,0	2,0	0,05	0,08
ФХ850А				0,03	0,05
ФХ850Б		8,5		0,05	0,08
ФХ900А				0,03	0,04
ФХ900Б		9,0		0,05	0,06

Причина. По требованию покупателя высокоуглеродистый феррохром изготавливают:

с массовой долей углерода не более 5,0 % в марке ФХ650А;

с массовой долей кремния не более 1,5 % в марках ФХ650А, ФХ800А, ФХ850А, ФХ900А;

с массовой долей кремния 5,0—10,0 % и серы не более 0,03 % в марках ФХ800А и ФХ800Б.

4.3. Диапазоны размеров частиц

4.3.1. Феррохром поставляется в кусках массой не более 20 кг или в виде дробленых и просеянных частиц. Высокоуглеродистый феррохром допускается изготавливать в чушки массой не более 30 кг. Диапазоны размеров частиц и допуски должны соответствовать таблице 14* и (или) таблице 15.

4.3.2*. Феррохром также поставляется в виде гранул, максимальный размер которых 50 мм. Требуемый размер гранул согласуется между поставщиком и покупателем.

4.3.3. Масса подрешетного продукта установлена для пункта поставки материала покупателю**. Установленные размеры частиц проверяются путем просеивания на сите со стальной сеткой с квадратными отверстиями.

4.3.4. По взаимной договоренности поставщика и покупателя устанавливаются диапазоны размеров частиц и (или) допуски иные, чем указаны в табл. 14 и (или) табл. 15.

* Рекомендуемые требования.

** Пункт поставки — пункт, в котором ответственность за поставку переходит от поставщика к покупателю. Если ни поставщик, ни покупатель не несут ответственности за транспортировку, то такой пункт поставки устанавливается по взаимной договоренности.

Таблица 14
Размер частиц

Класс	Диапазон размеров частиц, мм	Подрешетный продукт, %, не более, по массе		Надрешетный продукт, %, не более, по массе
		всего	менее 3,15	
1	100—315	20	5	10
2	25—200	15	7	
3	10—100	15	7	
4	3,15—150		7	
5	3,15—50		7	
6	3,15—25		7	
7	До 3,15		—	

4.3.5. При изготовлении феррохрома с установленной массой куска или чушки количество мелочи, проходящей через сетку с размерами ячеек 20×20 мм, не должно превышать 10 % массы партии для высок углеродистого феррохрома и 5 % — для низкоуглеродистого азотированного и среднеуглеродистого феррохрома.

По согласованию поставщика и покупателя низкоуглеродистый феррохром поставляют с количеством мелочи не более 10 %.

Таблица 15

Класс крупности	Размер кусков (частиц), мм	Массовая доля продукта в партии, %, не более	
		надрешетного	подрешетного
1	Св. 100 до 315	10	20
2	* 50 * 200	10	10
3	* 5 * 200	5	5
4	* 5 * 100	10	10
5	* 20 * 50	10	10
6	* 5 * 50	10	10
7	* 5 * 20	10	10

П р и м е ч а н и я:

- 1-й класс крупности — для высок углеродистого феррохрома в чушках.
- Размеры кусков (частиц) соответствуют номинальным размерам сторон квадратных ячеек в свету.
- Размер кусков (частиц) в надрешетном продукте не должен превышать более чем в 1,15 раза верхний предел установленного диапазона размеров при ручной ориентации их в наиболее благоприятное положение для прохождения через отверстия сетки.

4. По требованию покупателя феррохром 2-го класса крупности поставляют с массовой долей подрешетного продукта 5—7 %.

5. Класс крупности указывают цифрой в конце обозначения марки, например ФХ001Б-4.

4.3.6. По требованию покупателя изготавливают низко- и среднеуглеродистый феррохром средней плотности не менее 7,10 г/см³ и высокоуглеродистый феррохром средней плотности не менее 6,8 г/см³.

4.4. П о в е р х н о с т ь з а г р я з н е н ы я

Поверхность и излом кусков феррохрома не должны иметь резко выраженных включений шлака, песка и других инородных материалов. На поверхности кусков допускаются окисная пленка и следы противопригарных материалов.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Пыль феррохрома малотоксична, обладает умеренным фиброгенным действием и по степени воздействия на организм человека относится к 3-у классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.1.005.

5.2. Предельно допустимая концентрация (ПДК) феррохрома металлического в воздухе рабочей зоны — 2 мг/м³ в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

5.3. Контроль содержания металлического феррохрома в воздухе проводят как для веществ 3-го класса опасности в соответствии с методикой определения вредных веществ в воздухе, утвержденной Минздравом СССР.

5.4. В состав аэрозоля конденсации феррохрома входят соединения Cr (VI), которые относятся к 1-у классу опасности, — чрезвычайно опасные вещества в соответствии с ГОСТ 12.1.007.

5.5. Предельно допустимая концентрация (ПДК) хроматов, бихроматов (в пересчете на CrO₄) в воздухе рабочей зоны — 0,1 мг/м³ в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

5.6. Контроль содержания хроматов, бихроматов (в пересчете на CrO₄) в воздухе проводят как для веществ 1-го класса опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007 по методике определения вредных веществ в воздухе, утвержденной Минздравом СССР.

5.7. Феррохром в кусках, гранулах и в дробленом виде негорюч, пожаро- и взрывобезопасен.

6. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

6.1. Феррохром принимают партиями. Партия должна быть оформлена документом о качестве, содержащим:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

номер партии;

марку феррохрома и класс крупности;

химический состав;

формирование партии;

массу брутто и нетто;

дату изготовления;

номер вагона;

штамп технического контроля;

обозначение настоящего стандарта;

количество грузовых мест для феррохрома, транспортируемого в упакованном виде.

6.2. Объем выборки от партии для контроля химического состава и оценки поверхности кусков — по ГОСТ 24991.

Допускается на предприятии-изготовителе для контроля химического состава отбирать пробу от жидкого металла.

6.3. Объем выборки от партии для контроля размера максимального куска и количества надрешетного и подрешетного продуктов — по ГОСТ 22310.

6.4. Определение массовой доли хрома, углерода, кремния и фосфора во всех марках феррохрома, серы в высокоуглеродистом и среднеуглеродистом феррохроме, азота в азотированном феррохроме проводят в каждой партии. Массовую долю серы в низкоуглеродистом феррохроме изготовитель определяет на каждой 400-й плавке.

6.5. Контроль размера максимального куска и количества надрешетного и подрешетного продуктов в партии феррохрома проводят на каждой 500-й плавке.

6.6. Среднюю плотность определяют по требованию покупателя по ГОСТ 25732 или другими методами, обеспечивающими требуемую точность определения.

6.7. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке, отобранный от той же партии. При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний партию бракуют.

7. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

7.1. Испытания у поставщика

7.1.1. Отбор и подготовка проб для химического и ситового анализов

7.1.1.1. Отбор и подготовка проб для химического и ситового анализов проводятся методами, установленными в ГОСТ 17260, ГОСТ 22310, ГОСТ 24991, а также и другими методами, дающими такую же точность.

7.1.1.2. Отбор проб обычно проводится на складе поставщика, если нет какой-либо другой договоренности. Где бы прообоотбор ни проводился, представители поставщика и покупателя могут присутствовать.

7.1.2. Химический анализ

7.1.2.1. Химический анализ феррохрома проводится методами, установленными в ГОСТ 27069, ГОСТ 27041, ГОСТ 21600.3, ГОСТ 21600.4, ГОСТ 21600.6, ГОСТ 21600.17, ГОСТ 21600.18, а также другими методами, дающими такую же точность.

7.2. Испытания у покупателя

7.2.1. По требованию покупателя феррохром поставляют с пробой, представляющей партию.

7.2.2. При необходимости покупатель проводит контрольные испытания химического и гранулометрического состава партии. При контроле химического состава могут быть использованы два варианта:

1) покупатель проводит анализ пробы, представленной поставщиком вместе с партией;

2) покупатель проводит отбор проб и их анализ в соответствии с пп. 7.1.1, 7.1.2.

7.2.3. При проведении контрольных испытаний по первому варианту должно выполняться условие

$$|X_1 - X_2| \leq d_k, \quad (1)$$

где X_1 — значение показателя качества по данным поставщика;

X_2 — результат контрольного анализа у потребителя;

d_k — допускаемое расхождение двух результатов, установленное в стандартах на методы анализа.

7.2.4. При проведении контрольных испытаний по второму варианту должно выполняться условие

$$|X_1 - X_2| \leq 1,4 \beta_{\text{общ}}, \quad (2)$$

где $\beta_{\text{общ}}$ — общая погрешность контроля качества, установленная в ГОСТ 24991.

7.2.5. Если по результатам контрольного анализа подтверждается условие (1) или (2), то качество партии считается удовлетворительным, а численное значение показателя качества (X) может быть уточнено по формуле

$$X = \frac{X_1 + X_2}{2}. \quad (3)$$

7.2.6. Если по результатам контрольного анализа условие (1) или (2) не подтверждается, то покупатель может провести повторные контрольные испытания или арбитражные испытания, если нет другой договоренности.

7.3. Арбитражные испытания

7.3.1. При необходимости арбитражный отбор проб проводит арбитр, выбранный по взаимной договоренности поставщика и покупателя. Пробоотбор проводится методами, установленными в ГОСТ 17260, ГОСТ 24991, но при взаимной договоренности поставщика, покупателя и арбитра применяются другие методы, обеспечивающие такую же точность.

Проба, полученная при арбитражном отборе, принимается обеими заинтересованными сторонами.

7.3.2. Арбитражный анализ проводится методами, установленными в ГОСТ 27069, ГОСТ 27041, ГОСТ 21600.3, ГОСТ 21600.4, ГОСТ 21600.6, ГОСТ 21600.17, ГОСТ 21600.18. При взаимной договоренности поставщика, покупателя и арбитра могут использоваться и другие методы.

Результат, полученный арбитром, считается окончательным, если нет другой договоренности.

7.4. Максимальную массу куска определяют взвешиванием.

7.5. Чистоту поверхности кусков оценивают визуально.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 26590 с дополнением.

При транспортировании нескольких партий неупакованного ферро-

хрома одним транспортным средством должно быть предусмотрено разделение партий перегородками, исключающими возможность их перемешивания.

По требованию покупателя феррохром любой марки и класса крупности должен быть упакован.

8.2*. Феррохром упаковывают, транспортируют и хранят в соответствии с международными правилами**.

* Рекомендуемые требования.

** Международные правила, например:

РИД — Международные правила перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом. Приложение В;

ИМКО — Международные правила перевозки опасных грузов морским транспортом;

АДР — Европейские правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТК № 8 «Ферросплавы»
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 29.12.91 № 2352
3. Настоящий стандарт разработан методом прямого применения международного стандарта ИСО 5448—81 «Феррохром. Технические требования и условия поставки» с дополнительными требованиями, отражающими потребности экономики страны
4. Периодичность проверки — 5 лет
5. ВЗАМЕН ГОСТ 4757—89

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 12.1.005—88	5.1, 5.2, 5.5
ГОСТ 12.1.007—76	5.1, 5.4, 5.6
ГОСТ 17260—87	7.1.1.1, 7.3.1
ГОСТ 21600.3—83	7.1.2.1, 7.3.2
ГОСТ 21600.4—83	7.1.2.1, 7.3.2
ГОСТ 21600.6—83	7.1.2.1, 7.3.2
ГОСТ 21600.17—83	7.1.2.1, 7.3.2
ГОСТ 21600.18—83	7.1.2.1, 7.3.2
ГОСТ 22310—93	6.3, 7.1.1.1
ГОСТ 24991—81	6.2, 7.1.1.1, 7.2.4, 7.3.1
ГОСТ 25732—88	6.6
ГОСТ 26590—85	8.1
ГОСТ 27041—86	7.1.2.1, 7.3.2
ГОСТ 27069—86	7.1.2.1, 7.3.2

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Февраль 1997 г.

Редактор *Л.В. Афанасенко*
 Технический редактор *В.Н. Прусакова*
 Корректор *В.Е. Нестерова*
 Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 07.04.97. Подписано в печать 23.04.97.
 Усл.печ.л. 1,16. Уч.-изд.л. 1,07. Тираж 155 экз. С459. Зак. 330.

ИПК Издательство стандартов
 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
 Набрано в Издательстве на ПЭВМ
 Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник"
 Москва, Лялин пер., 6.